

# H58A(パジェロミニ) エアコントラブル事例

コンデンサーファンモーターの経年劣化によるトラブルが多数報告されています。

- ・ エアコンのスイッチを入れるとすぐにヒューズが切れる
- ・ クーラーガスは入っているがコンプレッサーのマグネットクラッチが入らない
- ・ コンプレッサー作動時に異音が発生する

原因はコンデンサーファンモーターの故障によるものです。

モーター内部のコイルがショートしてヒューズが切れ落ちてしまい、コンデンサーの冷却不足が発生、高圧ラインが異常圧力になることでコンプレッサーの異音が発生します。

エアコンシステムの回路図では、マグネットクラッチとコンデンサーファンモーターが並列に接続されており、使用するヒューズが共用となっています。

上記症状が発生した場合は、コンデンサーファンモーターの点検、必要な場合は交換をお願い致します。



**RAP**

High Quality | Rebuilt Automotive Parts

〒342-016

埼玉県吉川市会野谷1丁目173-1

株式会社 アーネスト  
RAP事業部

TEL : 048(981)6381 FAX : 048(981)6385