


スターターが噛み合わない・ギヤ音がする時は…

トヨタ 1UZ/2UZ/3UZエンジン、スターターモーター交換の際は、『差し込みがきつい』・『取り付けボルトが締め付けし難い』という悪条件と、エンジンとスターターの合せ面の確認が困難な事から、斜めに装着してしまい、空転やギヤ鳴りしてしまう事例が多数発生しています。

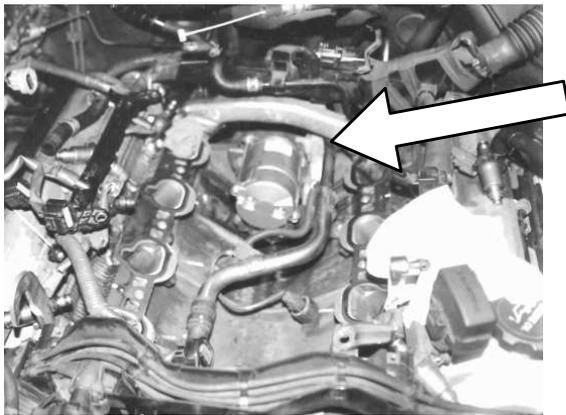

締め付け難い

スターター差し込み口
のギャップがきつい



斜めに取付いた例

★取り付け時の注意

- ・取り付けがナット2点止めの為、締め付ける力では真っ直ぐ取り付けは出来ません。エンジン側へ、スターター本体を強く差し込んでから、ナットを締めつけて下さい。
- ・取り付け後、空転やギヤ鳴り(噛み合わせが悪い)が発生する場合は、スターター差し込み部の取り付け跡を確認し、上記写真のように斜めに当たっていないかご確認下さい。併せてリングギヤも点検下さい。

RAP

High Quality | Rebuilt Automotive Parts

HONEST CO.,LTD.

Ver.1.01